


KURZHUBZYLINDER
SHORT-STROKE CYLINDERS
VERINS A FAIBLE COURSE

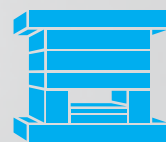



STRACK®
NORMALIEN

[illegible]

Kurzhubzylinder

Short-stroke cylinders

Vérins à faible course

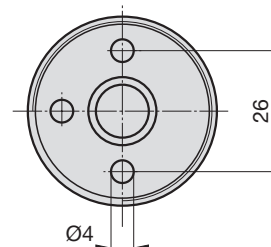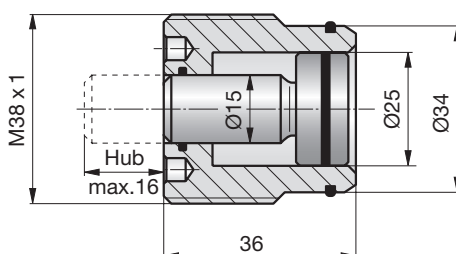

Z5100

max. 180 °C
max. 200 bar

Druckkraft
Compressive force
Pression
200 bar
9,8 kN



Einfach wirkend
Single-action
Simple effet



Z5100




6

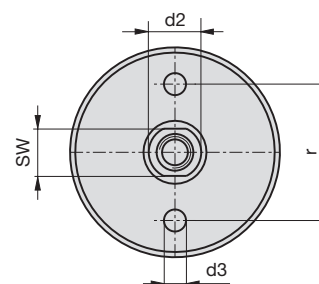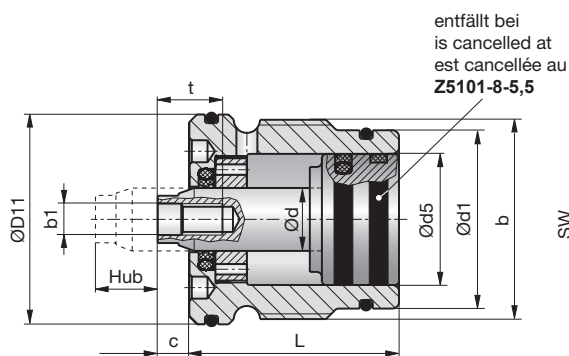

Z5101-

max. 180 °C
max. 200 bar

Doppelt wirkend
Double-action
Double effet



Z5101-d-Hub





d	Hub Stroke Course max.	D11	L	d1	d2	d3	d5	b	b1	r	c	t	SW	Druckkraft Compressive force Pression 200 bar	Zugkraft Tensile force Force de traction 200 bar
8	5,5	24,5	25	22	7	3	18	M24x1	M5	18	5	11	6	5 kN	3,4 kN
8	6,0	27,0	33	24	7	3	18	M26x1	M5	21	5	12	6	5 kN	3,4 kN
8	12,0	27,0	39	24	7	3	18	M26x1	M5	21	5	15	6	5 kN	3,4 kN
12	12,0	40,0	40	34	10	4	25	M38x1	M6	26	6	15	9	10 kN	8,0 kN
12	24,0	40,0	52	34	10	4	25	M38x1	M6	26	6	15	9	10 kN	8,0 kN
16	24,0	52,0	55	46	14	4	35	M50x1	M8	38	6	20	12	20 kN	16,0 kN
16	36,0	52,0	67	46	14	4	35	M50x1	M8	38	6	20	12	20 kN	16,0 kN

Kurzhubzylinder

Short-stroke cylinders

Vérins à faible course

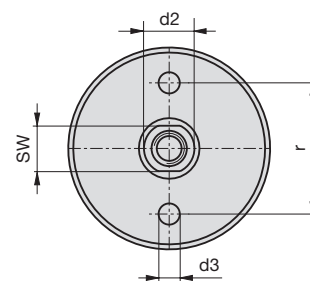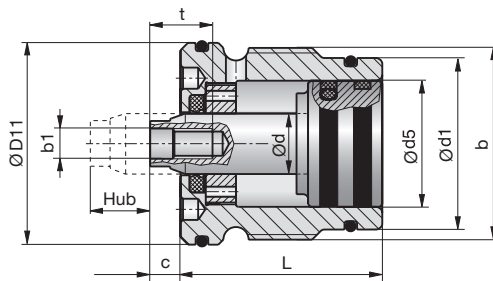

Z5102-

max. 100 °C
max. 200 bar



Z5102-d-Hub




Doppelt wirkend
Double-action
Double effet

d	Hub Stroke Course max.	D11	L	d1	d2	d3	d5	b	b1	r	c	t	SW	Druckkraft Compressive force Pression 200 bar	Zugkraft Tensile force Force de traction 200 bar
8	6	27	33	24	7	3	18	M26x1	M5	21	5	12	6	5 kN	3,4 kN
8	12	27	39	24	7	3	18	M26x1	M5	21	5	15	6	5 kN	3,4 kN
12	12	40	40	34	10	4	25	M38x1	M6	26	6	15	9	10 kN	8,0 kN
12	24	40	52	34	10	4	25	M38x1	M6	26	6	15	9	10 kN	8,0 kN
16	24	52	55	46	14	4	35	M50x1	M8	38	6	20	12	20 kN	16,0 kN
16	36	52	67	46	14	4	35	M50x1	M8	38	6	20	12	20 kN	16,0 kN

Kupplungen für Kurzhubzylinder

Coupling for short-stroke cylinders

Raccord pour éris à faible course

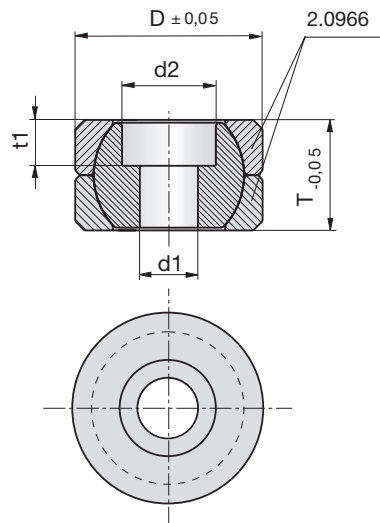

Z5111-

Mat.: 1.7225
~ 53 HRC



Z5111-D-d1



D	d1	T	d2	t1	Z5112-D
20	5,5	11,8	10	4,0	30
20	6,5	11,8	11	4,5	30
28	8,5	16,0	15	5,5	40

Gelenkstirnlochschlüssel

Hinged pin wrench


Clés à ergots articulée



Z5103-



Z5103-d

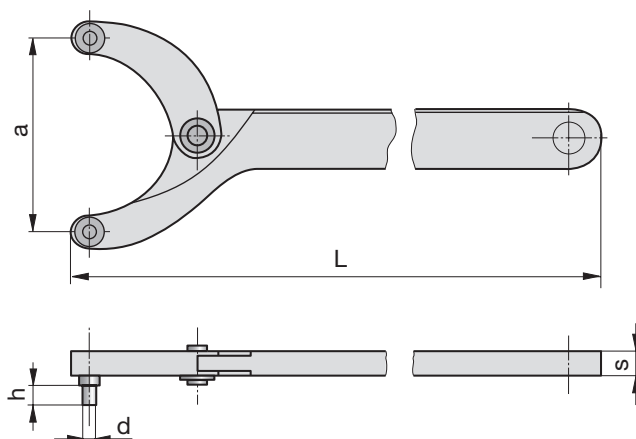


d	a	h	L	s
3	18 - 40	4	150	5
4	18 - 40	5	150	5

6

Maschinen-Gewindebohrer

Machine tap sets

Jeux de tarauds machine

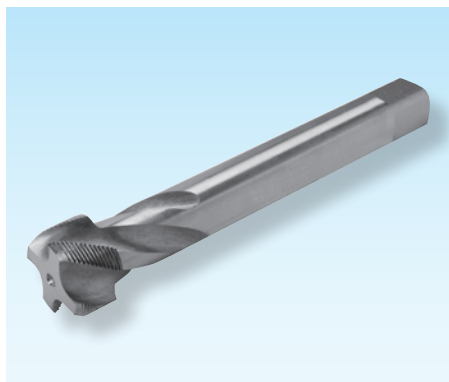


W8622-

Mat.: DIN 374C, HSS



W8622-dxP

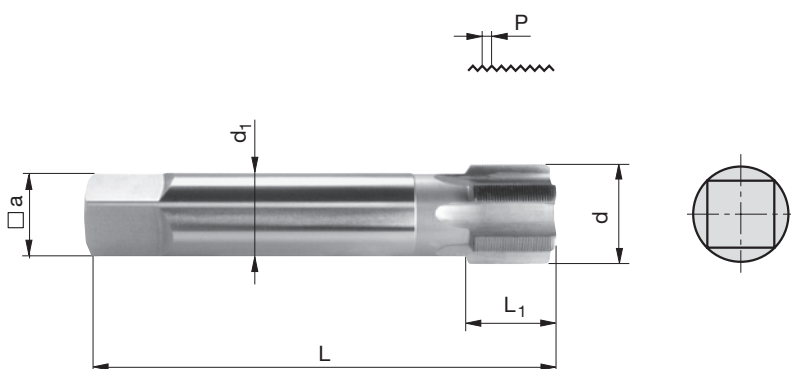

Toleranz 6H,
metrisches Feingewinde
Tolerance 6H,
metrical fine thread
Tolérance 6H,
filet fin métrique



d x P	L	L1	d1	a
M24 x 1,0	125	25	18	14,5
M26 x 1,0	140	26	18	14,5
M38 x 1,0	170	30	28	22,0
M50 x 1,0	190	33	36	29,0

D 3002A 07.2018

Kurzhubzylinder


Short-stroke cylinders

Vérins à faible course

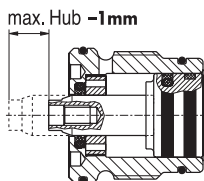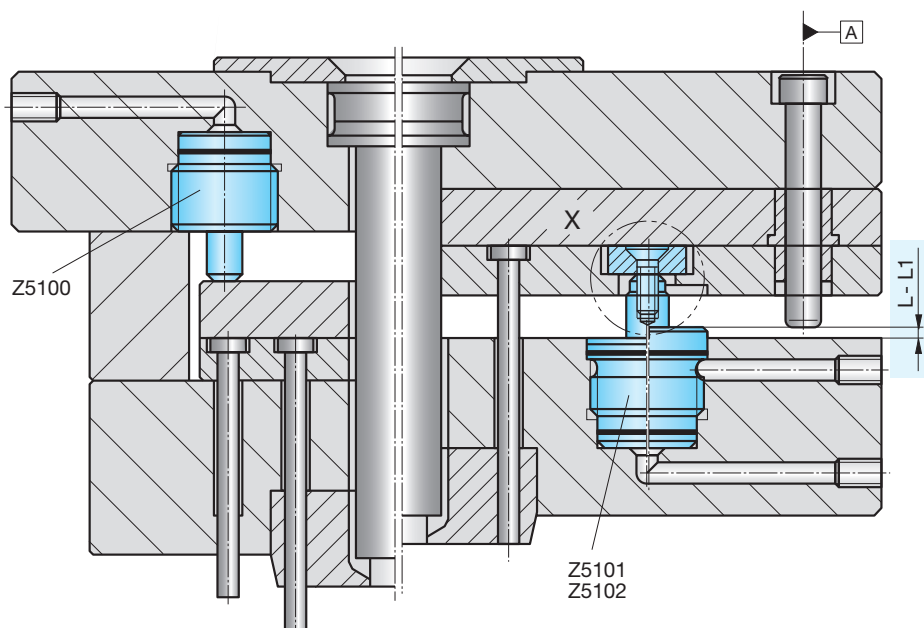


Achtung: Hubbegrenzung im Werkzeug vorsehen, max. Hub **-1 mm**
Important: Provide stroke limit in the tool, max. stroke **-1 mm**
Attention: À prévoir limite de course dans l'outil, max. course **-1 mm**

Version 1

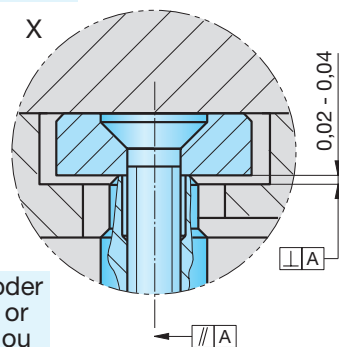

Version 2

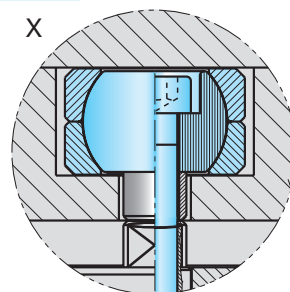

Einbau- und Montageanleitung für Kurzhubzylinder Z5100 bis Z5102

Achtung!

- Kurzhubzylinder sind nur axial belastbar!
- Alle Bohrungen und Zuleitungen müssen frei von Metallspänen oder sonstigen Verunreinigungen sein.
- Wenn Späne in den Bohrungen zurückgeblieben sind und die Zylinder undicht werden, muss die Hydraulikölzufuhr bis zum Filter der Spritzgießmaschine gesäubert werden.
- Die von den Zylindern bewegten Teile (Schieber, Platten usw.) müssen zusätzlich geführt werden, andernfalls können die Dichtungen in den Zylindern beschädigt werden.
- Der Austausch der Dichtringe kann nur im Lieferwerk erfolgen. Sonstige Wartungen sind nicht erforderlich.
- Die max. Werkzeugtemperatur darf 100 °C bzw. 180 °C (siehe Type) nicht überschreiten.
- Die Gewinde können mit W8622 Gewindebohrern M26x1, M38x1 oder M50x1 hergestellt werden.
- Die Gewindebohrer sind aus Vorrat lieferbar.
- Kolbenstange und Gehäuse gehärtet und geschliffen.
- Einfache Montage durch Einschrauben mittels Stirnlochlüssel.
- Typ Z5100 nur für Maschinen mit offenem Ölrücklauf.

Installation and assembly instructions for short-stroke cylinders Z5100 up to Z5102

Important!

- Short-stroke cylinders must only be loaded axially!
- All bores and feed lines must be free of metal particles and other impurities.
- If metal particles do remain in the bores and the cylinders develop a leak, the hydraulic fluid feed line must be cleaned as far as the filter of the injection moulding machine.
- The parts moved by the cylinders (split moulds, plates, etc.) must also be guided otherwise the seals in the cylinders may be damaged.
- Seals can only be replaced by the manufacturer in the factory. Other maintenances are not necessary.
- The maximum mould temperature must not exceed 100 °C or 180 °C (see type).
- The screw threads can be produced using W8622, M26x1, M38x1 or M50x1 screw taps.
- The screw taps are available from stock.
- Piston rod and housing hardened and ground.
- Easy assembly: screwed in by means of a face spanner.
- Type Z5100 only for machines with open oil return line.

Instructions d'installation et de montage pour vérins à faible course Z5100 à Z5102

Attention!

- Vérins à faible course, uniquement pour sollicitation axiale!
- Vérifier que tous les trous et les circuits de l'alimentation d'huile sont exempts de copeaux métalliques ou d'autres impuretés.
- Au cas où des copeaux seraient restés dans les trous du circuit et que les vérins ne seraient plus étanches, il faut nettoyer l'ensemble du circuit hydraulique jusqu'au filtre de la presse à injecter.
- Il est indispensable de guider les pièces mues par les vérins de façon indépendante des vérins qui assurent le mouvement (tiroirs, coulisseaux, plaques, etc.) Si ces éléments ne sont pas guidés, il y a un risque d'endommager les joints internes des vérins.
- Le changement des joints internes d'étanchéité ne peut être fait que chez le fabricant. Aucun autre entretien n'est nécessaire.
- La température maximale du moule ou de l'outil ne doit pas dépasser 100 °C / 180 °C (voir type).
- Les filetages peuvent être réalisés avantageusement avec les tarauds W8622 M26x1, M38x1 et M50x1.
- Les tarauds sont livrables sur stock.
- Tige de piston et corps de vérin trempés et rectifiés.
- Montage facile par vissage avec une clé à ergots.
- Le modèle Z5100 est utilisable seulement sur des presses avec circuit d'huile sans anti-retour.

Kurzhubzylinder

Short-stroke cylinders

Vérins à faible course


	Z5100	Z5102
	Z5101	
- Max. Temperatur:	180 °C	100 °C
- Betriebsdruck:	200 bar	200 bar

	Z5100	Z5102
	Z5101	
- Max. temperature:	180 °C	100 °C
- Operating pressure:	200 bar	200 bar


	Z5100	Z5102
	Z5101	
- Température:	180 °C	100 °C
- Pression d'utilisation:	200 bar	200 bar

Einbaumaße
Installation dimensions
Dimensions d'installation


Z5100

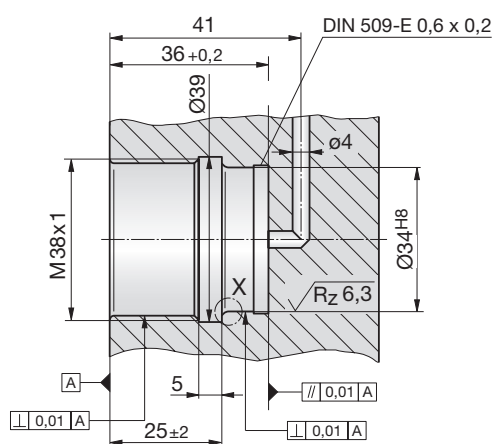
$$\sqrt{R_z 16} \quad \left(\sqrt{R_z 6,3} \right)$$

Werkzeugkanten DIN 6784

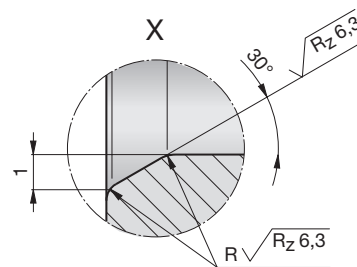

Z5101
Z5102

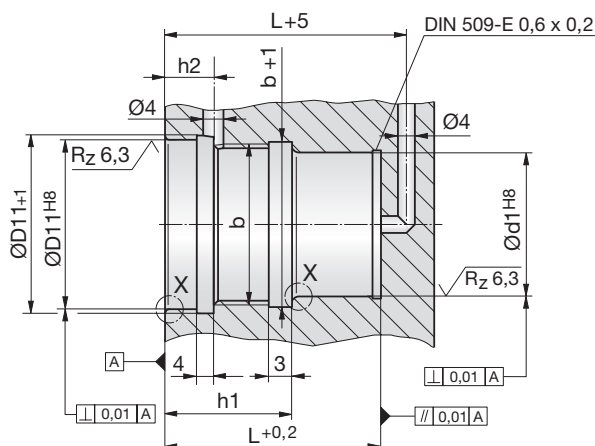

d	max. Hub max. stroke max. course	D11	L	L1	d1	b	h1	h2	Form- und Lagetoleranzen für Schleifflächen Form- and positional tolerances for grinding surfaces Tolérances de forme et de positionnement pour des surfaces d'afilage		
8	5,5	24,5	25	-	22	M24x1	18,5	10		0,02	100
8	6/12	27,0	33/39	-	24	M26x1	26,0	16		0,02	100
12	12/24	40,0	40/52	40/52	34	M38x1	29,0	11		0,02	100
16	24/36	52,0	55/67	55/67	46	M50x1	44,0	14		0,02	100